



**AXXIO 36/230 Q**




**UKR** Оригінальна інструкція  
з експлуатації  
Шліфмашина кутова  
акумуляторна














**Art.-Nr.: 44.311.60**





**I.-Nr.: 21010**

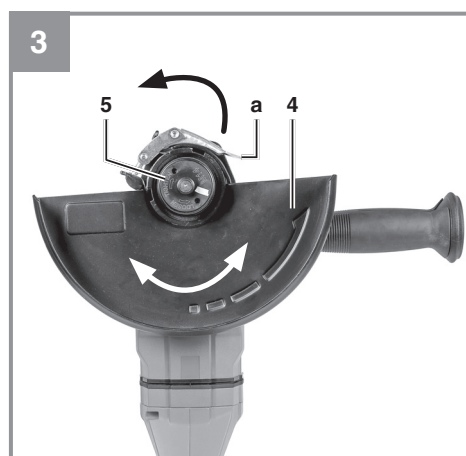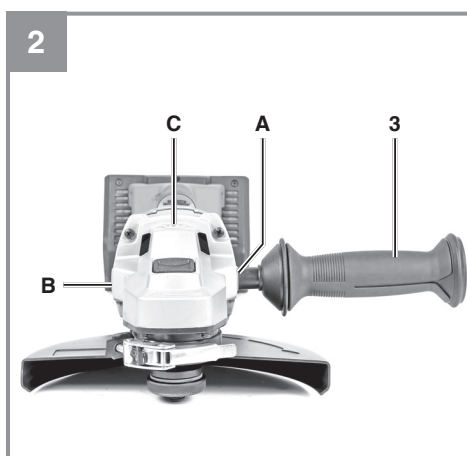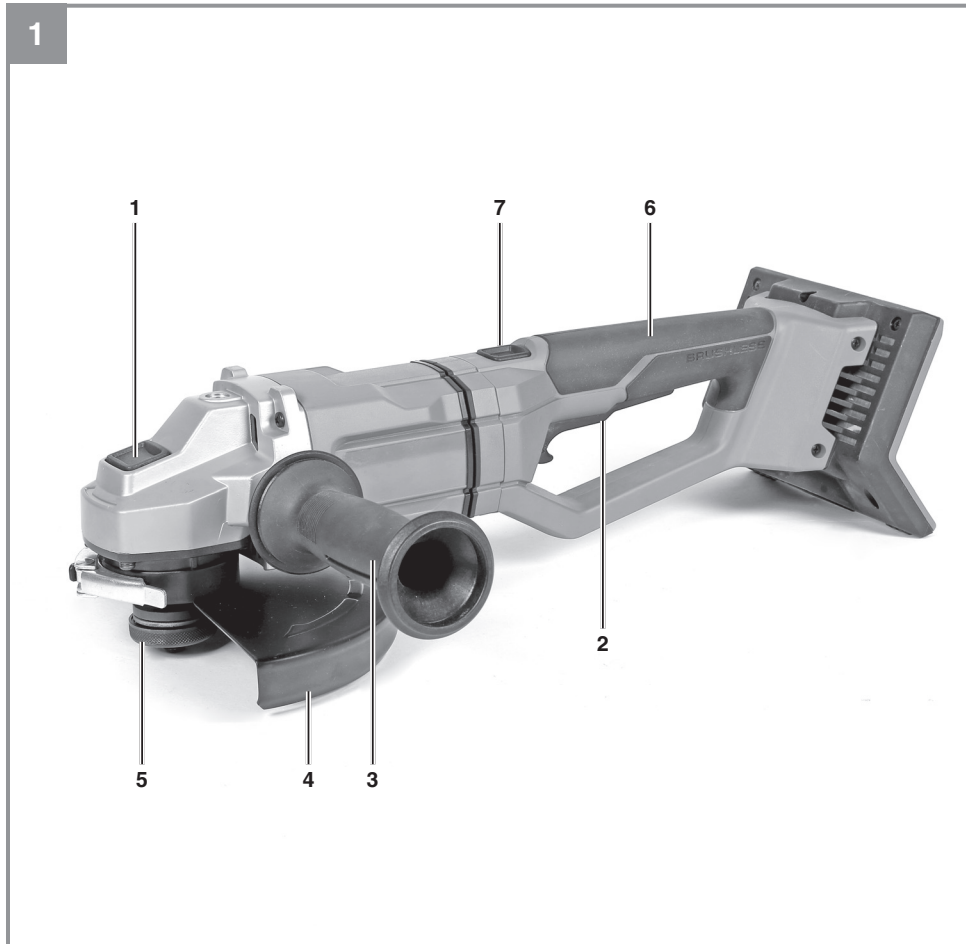

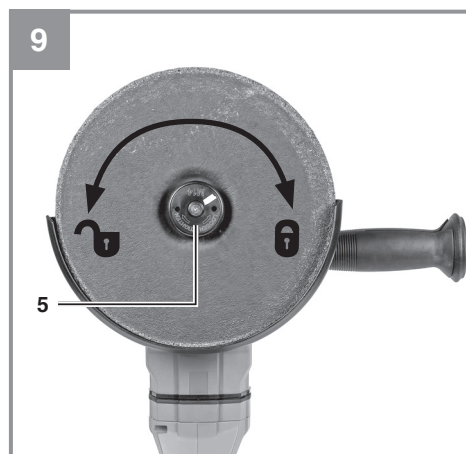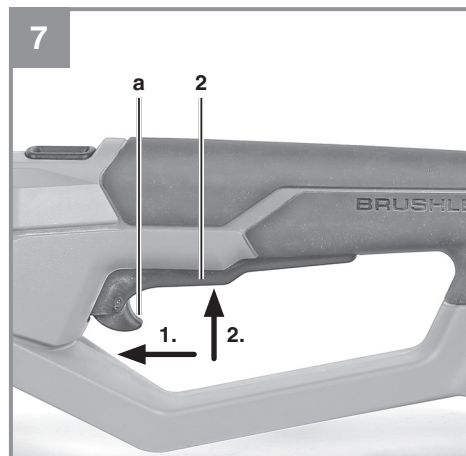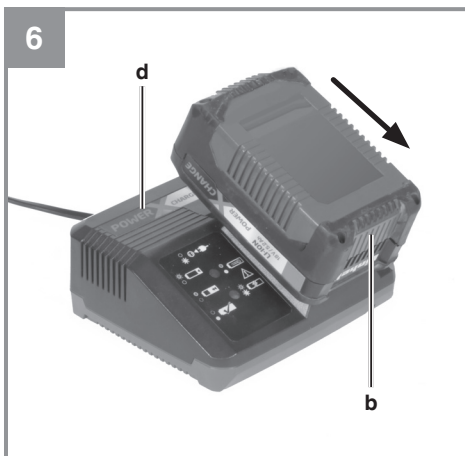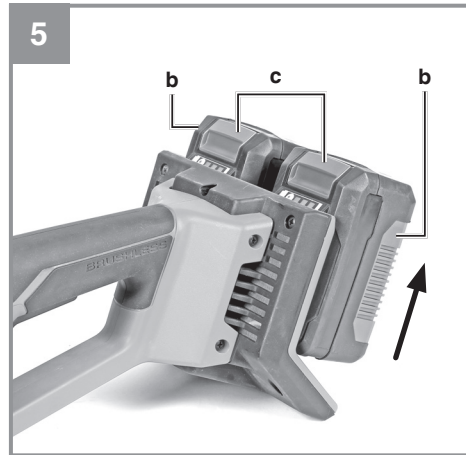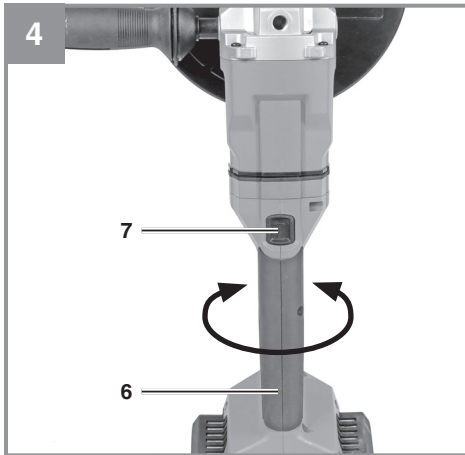

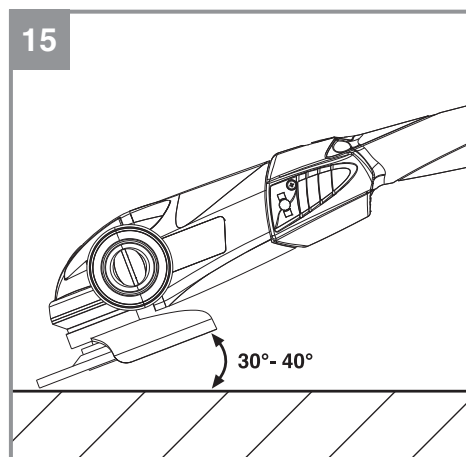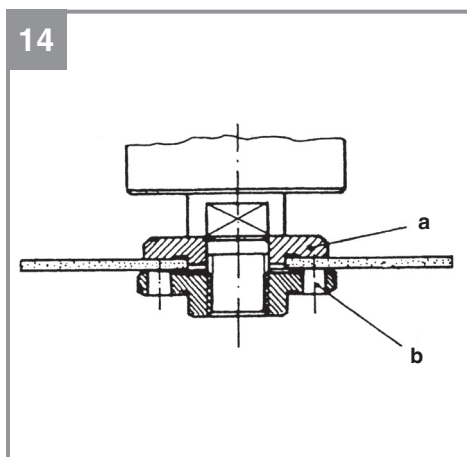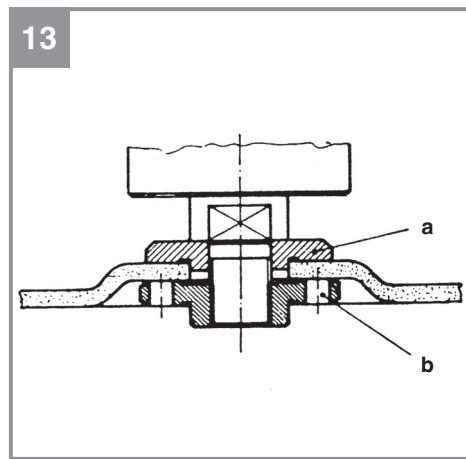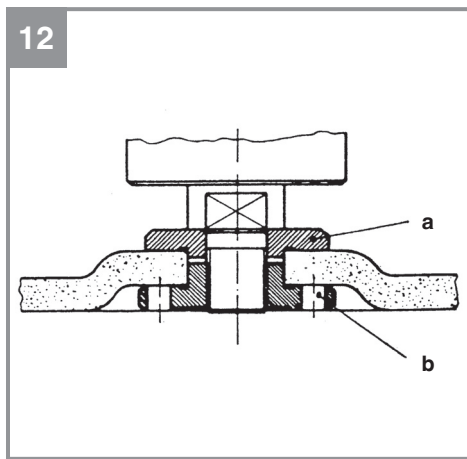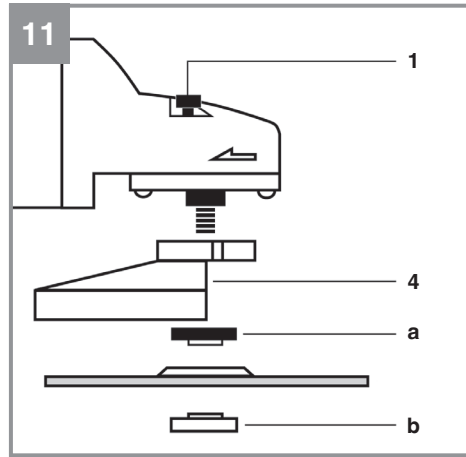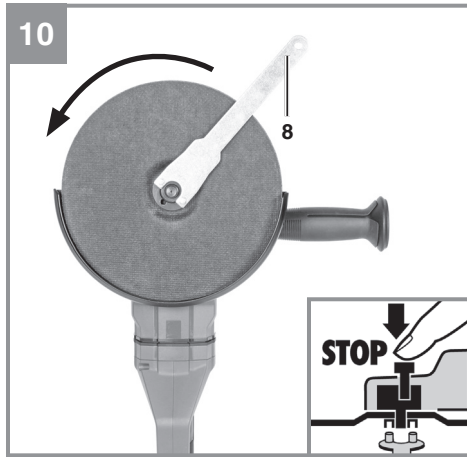

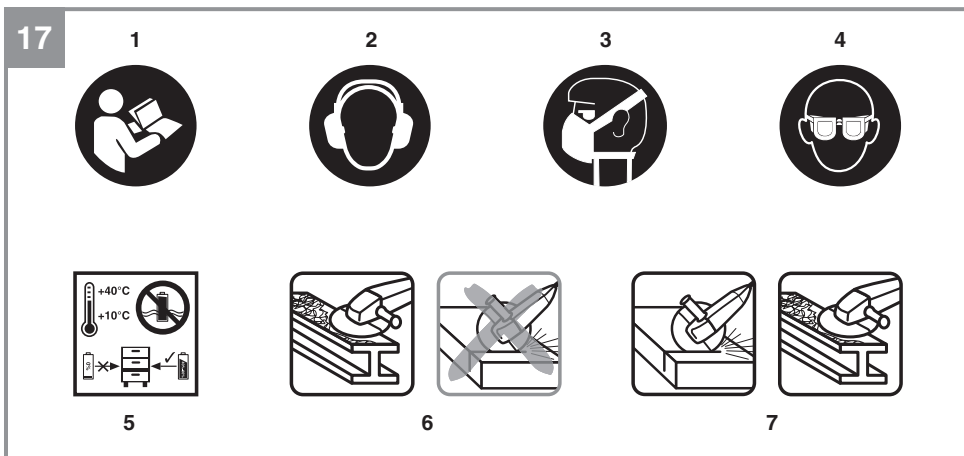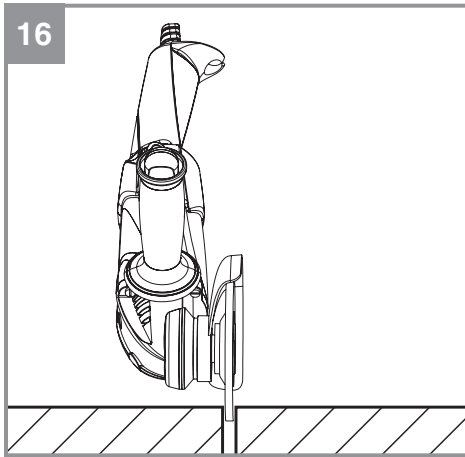

**Небезпека!**

При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженням. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація була у вас постійно під руками. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції і вказівок з техніки безпеки.

**Пояснення щодо символів (Мал. 17)**

- Небезпека!** - З метою зменшення ризику отримання травми слід читати інструкцію з експлуатації.
- Увага! Захищайте органи слуху.** Шум може спричинити втрату слуху.
- Увага! Використовуйте маску, яка захищає від вдихання пилу.** Під час обробки деревини або інших матеріалів може утворюватись небезпечний для здоров'я пил. Матеріали, що містять азбест, обробляти заборонено!
- Увага! Одягайте захисні окуляри.** Іскри, що утворюються під час роботи, а також і частинки абразиву, стружка та пил можуть спричинити втрату видимості.
- Зберігайте акумулятори тільки в сухих приміщеннях при температурі від +10 °C до +40°C. Зберігайте акумулятори тільки у зарядженому стані (мін. 40 %).
- Цей кожух призначений для шліфування.**
- Цей кожух призначений для різання і шліфування.**

**1. Вказівки по техніці безпеки****Попередження!**

**Прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки.** Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі та/або важкого травмування.

**Зберігайте вказівки та інструкції з техніки безпеки на майбутнє.**

**2. Опис пристрою і об'єм поставки****2.1 Опис пристрою (Мал. 1)**

- Фіксатор шпindelю
- Перемикач ВКЛ/ВИКЛ
- Додаткова ручка
- Кожух
- Швидкозатискна гайка
- Рукоятка
- Фіксатор
- Ключ фланцевої гайки

**2.2 Об'єм поставки**

Будь ласка, перевірте комплектність виробу відповідно до описаного об'єму поставки. Згенеруйте гарантійний талон за посиланням <https://service.einhell.ua/>, обов'язково зверніть увагу на інформацію про умови гарантії..

- Відкрийте опакування та обережно дістаньте прилад.
- Зніміть пакувальний матеріал, а також запобіжні та захисні пристрої, використувані під час транспортування (якщо є).
- Перевірте комплектність поставки.
- Перевірте, чи немає пошкоджень на приладі та комплектуючих.
- Якщо можливо, зберігайте опакування протягом всього гарантійного строку.

**Небезпека!**

**Прилад та опакування не є іграшками для дітей. Дітям заборонено гратись пластиковими торбинками, плівкою та дрібними деталями. Існує небезпека їх проковтування та небезпека задусення!**

- Кутова шліфмашина
- Додаткова ручка
- Швидкозатискна гайка
- Ключ фланцевої гайки

**3. Використання за призначенням**

Кутова шліфувальна машина призначена для шліфування металу та каміння за умови використання належного шліфувального круга і кожуха.

**Увага!** Щоб різати метал чи каміння, шліфмашина повинна бути оснащена захисним кожухом для різання.

Машину слід використовувати тільки згідно з її призначенням. Жодне інше використання машини, що виходить за вказані межі, не відповідає її призначенню. За несправності або травми будь-якого виду, які виникли внаслідок використання машини не за призначенням, відповідальність несе не виробник, а користувач/оператор.

Враховуйте, будь ласка, те, що за призначенням наші прилади не сконструйовані для виробничого, ремісничого чи промислового застосування. Ми не беремо на себе жодних гарантій, якщо прилад застосовується на виробничих, ремісничих чи промислових підприємствах, а також при виконанні інших прирівняних до цього робіт.

#### 4. Технічні параметри

Напруга живлення: .....36 В DC  
 Оберти: .....6600 хв<sup>-1</sup>  
 Макс. діаметр диску: ..... 230 мм  
 Різьблення шпindelю: ..... M14  
 Вага: .....4.2 кг

#### Шум і вібрація

Параметри шумів та вібрації визначені у відповідності з EN 60745.

$L_{pA}$  рівень звукового тиску .....88.35 дБ(A)  
 $K_{pA}$  похибка .....3 дБ  
 $L_{WA}$  рівень звукової потужності .....99.35 дБ(A)  
 $K_{WA}$  похибка .....3 дБ

#### Носить навушники.

Вплив шуму може стати причиною втрати слуху.

Загальні параметри коливань визначені у відповідності з EN 60745.

#### Рукоятка

Величина емісії коливань  $a_{hAG} = 5.490 \text{ м/с}^2$   
 $K$  похибка =  $1.5 \text{ м/с}^2$

#### Додаткова ручка

Величина емісії коливань  $a_{hAG} = 9.636 \text{ м/с}^2$   
 $K$  похибка =  $1.5 \text{ м/с}^2$

Зазначена величина емісії коливань вимірювалась відповідно до стандартизованого процесу випробувань, вона може змінюватись в залежності від способу використання електроінструмента, в окремих випадках її значення може бути більшим, ніж занотоване тут.

Зазначена величина емісії коливань може використовуватись для порівняння електроінструментів між собою.

#### Зменшуйте вібрацію та утворення шуму до мінімального рівня.

- Використовуйте тільки бездоганно працюючий пристрій.
- Регулярно проводіть технічний догляд приладу та чистіть його.
- Пристосуйтеся до роботи пристрою.
- Не перевантажуйте пристрій.
- При необхідності віддавайте прилад на перевірку.
- Вимикайте пристрій, якщо не працює.

#### Увага!

##### Залишкові ризики

**Навіть при належному використанні даного електроінструмента існують залишкові ризики. Слід рахуватись з наступними ризиками обумовленими конструкцією та виконанням даного електроінструмента:**

1. Ураження легень, якщо нехтувати належними масками-респіраторами.
2. Ураження органів слуху, якщо нехтувати належними засобами захисту слуху.
3. Шкода здоров'ю, обумовлена вібрацією кисті та руки за умови довготривалого використання інструмента або за умови неналежного використання та неналежного техобслуговування.

#### 5. Перед початком роботи

Перед початком налаштувань завжди від'єднуйте акумулятори від шліфмашини.

##### 5.1 Встановлення додаткової ручки (Мал. 2)

- Шліфмашина не має використовуватись без додаткової ручки (3).
- Додаткова ручка може бути встановлена в будь-яке з трьох положень (А, В, С).

| Сторона пристрою   | Підходить для |
|--------------------|---------------|
| Зліва (позиція А)  | Правшів       |
| Справа (позиція В) | Лівшів        |
| Зверху (позиція С) | Ріжучі диски  |

### 5.2 Заміна і регулювання кожуху (Мал. 3)

#### Заміна:

- Відкрутіть швидкозатискну гайку (5)/ фланцеву гайку (а) і зніміть фланець знизу.
- Відкрийте затискач (а) на кожусі (4).
- Прокрутіть кожух (4) на 180° за годинниковою стрілкою, щоб він вказував вперед.
- Зніміть кожух (4).

Встановлюйте в зворотньому порядку.

#### Регулювання:

- Регулюйте кожух (4) для захисту ваших рук, щоб матеріал з яким ви працюєте не падає на тіло.
- Позиція кожуху (4) може бути відрегульована для будь-яких завдань. Відкрийте затискач (а) і поверніть кожух (4) в потрібне положення.
- Знову закрийте затискач (а).
- Переконайтесь що кожух (4) зафіксовано.

#### Увага!

**Переконайтесь що кожух правильно і надійно встановлений.**

**Ніколи не використовуйте шліфмашину без кожуху.**

### 5.3 Поворотна рукоятка (Мал. 4)

Рукоятку можна повернути максимум на 90° вліво чи вправо. Для цього натисніть на фіксатор (7) і поверніть рукоятку. **Важливо: Ви почуєте характерний звук, коли фіксатор (7) правильно зафіксується.**

## 6. Експлуатація

### 6.1 Зарядження акумуляторів (Мал. 5-6)

1. Зніміть акумулятор (b) з ручки, натиснувши на фіксуючу кнопку (c) вниз.
2. Вставте кабель живлення зарядного пристрою (d) у розетку. Зелений LED сигнал почне блимати.
3. Вставте акумулятор у зарядний пристрій.

У розділі 10 "Індикатор зарядного пристрою" ви знайдете таблицю з поясненнями LED індикації зарядного пристрою.

Якщо акумулятор не заряджається, перевірте:

- Чи є напруга у розетці
- Чи правильно вставлений акумулятор у зарядний пристрій

Якщо акумулятор все ще не заряджається, зверніться до Сервісного Центру.

**При пересилці чи утилізації акумуляторів, упакуйте кожен з них у окремий пластиковий пакет для того, щоб запобігти короткому замиканню і пожежі.**

Для довгосторкової роботи акумуляторів треба забезпечити своєчасне їх зарядження. Якщо ви помітили, що потужність шліфмашини падає, Вам потрібно зарядити акумулятори.

### 6.2 Включення (Мал. 7)

Кутова шліфувальна машина оснащена запобіжним вимикачем, призначеним для запобігання нещасним випадкам. Для запуску натисніть вперед на фіксатор (а), потім натисніть на перемикач ВКЛ/ВИКЛ (з).

#### Важливо!

Після зупинки (через перевантаження) акумуляторний пристрій запускається знову автоматично.

#### Важливо!

**Почекайте, поки число обертів машинки досягне свого максимуму. Після цього можете починати обробку заготовки машинкою для шліфування.**



**6.3 Індикатор заряду акумулятора (Мал. 8)**

Натисніть на кнопку індикатора заряду (f). Індикатор заряду (e) покаже статус заряду акумулятора за допомогою 3 LED вогників.

**Горять всі 3 LED:**

Акумулятор повністю заряджений.

**Горять 2 чи 1 LED:**

Акумулятор має достатній рівень заряду.

**1 LED блимає:**

Акумулятор розряджений, зарядіть акумулятор.

**Всі LED блимають:**

Температура акумулятора занадто низька чи висока. Вийміть акумулятор з обладнання, залиште при кімнатній температурі на одну добу. Якщо несправність повторюється, це означає, що акумуляторна батарея зазнала повного розряду та несправна. Вийміть акумулятор з обладнання. Ніколи не використовуйте та не заряджайте несправний акумулятор.

**6.4 Заміна дисків (Мал. 9-14)**

Нутова шліфувальна машина постачається з швидкозатискною гайкою а також зі звичайною гайкою з фланцем і фланцевим гайковим ключем.

**Швидкозатискна гайка**

**Небезпека! З міркувань безпеки швидкозатискну гайку дозволяється використовувати тільки для чорнових кругів.**

- Проста заміна диску завдяки фіксатору шпінделя і швидкозатискній гайці.
- Натисніть на фіксатор шпінделя і зафіксуйте шліфувальний диск.
- Відкрутіть рукою швидкозатискну гайку (див. Мал. 9).
- Замініть шліфувальний або відрізний круг та міцно закрутіть швидкозатискну фланцеву гайку рукою.

**Увага!**

Швидкозатискна гайка повинна бути добре затягнута, щоб запобігти її ослабленню під час використання! Це можна зробити, сильно потягнувши шліфувальний круг за годинниковою стрілкою, утримуючи натиснутим фіксатор шпінделя! Виконуючи це, надягайте рукавички, щоб уникнути травм.

**З міркувань безпеки швидкозатискну гайку (5) можна використовувати тільки для цієї шліфмашини.**

**Натискайте на фіксатор шпінделя тільки коли двигун не працює і диск не обертається. При зміні диску потрібно тримати фіксатор шпінделя натиснутим!**

**Фланцева гайка**

**Гайку з фланцем дозволяється використовувати з шліфувальними та відрізними дисками.**

Для заміни дисків використовуйте ключ для фланцевої гайки (8).

**Небезпека!**

З міркувань безпеки не можна використовувати шліфмашину зі вставленим ключем (8).

- Проста заміна з фіксатором шпінделя:
- Натисніть на фіксатор шпінделя і зафіксуйте диск.
- Відкрутіть фланцеву гайку ключем (Мал. 10)
- Замініть диск і знову закрутіть ключем фланцеву гайку.

**6.5 Розташування фланців при використанні шліфувальних і відрізних дисків (Мал. 11-14)**

- шліфувальний диск із заглибленим центром або прямий шліфувальний диск (Мал. 12)
  - а) Затискний фланець
  - б) Фланцева гайка
- Диск з заглибленим центром (Мал. 13)
  - а) Затискний фланець
  - б) Фланцева гайка
- Прямий шліфувальний диск (Мал. 14)
  - а) Затискний фланець
  - б) Фланцева гайка

**6.6 Тест при встановленні нових дисків**

Після встановлення нового диску дайте шліфмашинці попрацювати вхолосту протягом 1 хвилини. Це дозволить диску зайняти правильне положення. Дискі, які мають вібрації, повинні бути негайно замінені.

### 6.7 Шліфувальні диски

- Ніколи не використовуйте диски більшого, ніж зазначено, діаметру.
- Перед використанням дисків перевіряйте їх номінальну швидкість обертання.
- Максимальна номінальна швидкість обертання дисків повинна бути більша, ніж зазначені оберти шліфмашини.
- Використовуйте тільки диски з номінальною швидкістю мінімум 6600 об/хв і окружною швидкістю 80 м/сек.
- Перевіряйте напрям обертання при використанні алмазних ріжчих дисків. Стрілка обертання алмазного ріжчого диску повинна вказувати на напрям, який співпадає з напрямом обертання шпинделю.

#### Попередження!

Звертайте особливу увагу на належне зберігання та транспортування дисків. Диски ніколи не повинні зазнавати поштовхів, ударів, вони не повинні торкатись гострих поверхонь (наприклад при транспортуванні або зберіганні у скрині для інструментів). Інакше диски можуть зазнати пошкодження, наприклад, можуть виникнути тріщини, які стають джерелом небезпеки для користувача.

### 6.8 Робочі режими

#### 6.8.1 Чорнове шліфування (Мал. 15)

##### Використовуйте ножух для шліфування

Найкращого результату при чорновому шліфуванні досягають тоді, коли шліфувальний диск приставляють до поверхні шліфування під кутом від 30° до 40° та рівномірно рухають ним вперед і назад над заготовкою.

#### 6.8.2 Різання (Мал. 16)

##### Використовуйте ножух для різання (продається окремо)

**Важливо! Використовуйте тільки фланцеву гайку!** При відрізанні не можна тримати машинку під непрямым кутом до поверхні різання. Відрізний диск повинен бути тільки під прямим кутом до поверхні різання. Для різання твердого каміння рекомендується застосовувати алмазний відрізний диск.

### 6.9 Двигун

Дуже важливо, щоб двигун добре провітрювався під час роботи. Тому слідкуйте за тим, щоб вентиляційні отвори завжди були чистими і відкритими.

#### Попередження!

Зверніть особливу увагу на належне зберігання та транспортування шліфувальних дисків.

Переконайтеся, що шліфувальні диски ніколи не піддаються ударам, подряпинам (наприклад, під час транспортування або зберігання в ящику для інструментів). Це може спричинити пошкодження (наприклад, тріщини) шліфувальних дисків і створити серйозну небезпеку для користувача.

#### Попередження!

**Матеріалів що вміщують азбест, обробляти не можна!**

#### Попередження!

**Ніколи не застосовуйте відрізні круги для чорнового шліфування.**

#### Порада:

Для збільшення потужності і часу роботи акумуляторного інструмента, ми рекомендуємо використовувати акумулятор Power-X-Change ємністю 4.0 Аг (Артикул: 45.113.96)

## 7. Чистка, обслуговування і замовлення запчастин

#### Небезпека!

Від'єднайте акумулятори від шліфмашини.

### 7.1 Чистка

- Захисні пристосування, шліці для доступу повітря і корпус двигуна мають бути максимально чистими. Прилад протирайте чистою ганчіркою чи продувайте стисненим повітрям з невеликим тиском.
- Рекомендуємо чистити прилад зразу ж після кожного використання.
- Регулярно протирайте прилад вологою ганчіркою з невеликою кількістю мила. Не використовуйте очищуючі засоби чи розчинники; вони можуть пошкодити пластикові частини приладу. Слідкуйте за тим, щоб в середину приладу не потрапила вода.

### 7.2 Обслуговування

В середині приладу частини, що потребують технічного обслуговування, відсутні.

### 7.3 Замовлення запчастин:

Для замовлення запчастин вкажіть наступне:

- Тип і модель пристрою
- Артикульний номер пристрою
- Ідентифікаційний номер пристрою
- Артикульний номер запчастини

Актуальні ціни та інформацію Ви можете знайти на веб-сторінці [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Замовлення запчастин Ви можете зробити у відповідному розділі на сайті [www.einhell.ua](http://www.einhell.ua).

Кожух для різання (Артикул: 44.500.56)

## 8. Утилізація і переробка

Прилад знаходиться в опакуванні, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. Це опакування є сировиною, яка придатна для вторинного використання або для утилізації. Прилад та комплектуючі до нього виготовлено з різних матеріалів, наприклад, з металів та пластмаси. Прилади, які вийшли з ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід здати у відповідний пункт прийому, щоб його було утилізовано належним чином. Якщо місцезнаходження таких пунктів прийому невідомо, слід звернутись до місцевої адміністрації.

## 9. Зберігання

Зберігайте прилад та комплектуючі в недоступному для дітей темному та сухому приміщенні без мінусових температур. Оптимальна температура зберігання - від 5 до 30 °C. Зберігайте електроінструмент в оригінальному опакуванні.

## 10. Індикатори зарядного пристрою

| Стан індикатора     |                    | Значення і дії   |
|---------------------|--------------------|--|
| Червоний світлодіод | Зелений світлодіод |  |
| Не горить           | Блимає             | <b>Готовність до експлуатації</b><br>Зарядний пристрій підключений до мережі живлення і готове до експлуатації, акумулятор не в зарядному пристрої.  |
| Горить              | Не горить          | <b>Зарядження</b><br>Зарядний пристрій заряджає акумулятор в режимі швидкої зарядки. Інформацію о тривалості зарядки можна знайти безпосередньо на зарядному пристрої.<br>Вказівка! В залежності від фактичного стану заряду акумулятора фактичний час зарядки може трохи відрізнятись від зазначених значень.   |
| Не горить           | Горить             | <b>Акумулятор заряджений і готовий до використання.</b><br>Після цього активується режим дбайливої зарядки до повного зарядження акумулятора.<br>Для цього залиште акумулятор в зарядному пристрої на 15 хвилин довше вказаного часу.<br><b>Дія</b><br>Вийміть акумулятор з зарядного пристрою. Від'єднайте зарядний пристрій від мережі живлення.   |
| Блимає              | Не горить          | <b>Дбайлива зарядка</b><br>Зарядний пристрій в режимі дбайливої зарядки.<br>З метою забезпечення безпеки, акумулятор заряджається повільніше, а для зарядки необхідно більше часу. Це може бети спричинено деякими причинами:<br>- Акумулятор довгий час не заряджався.<br>- температура акумулятора поза оптимального діапазону.<br><b>Дія</b><br>Дочекайтесь завершення процесу зарядки, незважаючи на це, акумулятор може продовжувати заряджатись. |
| Блимає              | Блимає             | <b>Несправність</b><br>Зарядка неможлива. Акумулятор пошкоджений.<br><b>Дія</b><br>Заборонено заряджати несправний акумулятор.<br>Вийміть акумулятор з зарядного пристрою.   |
| Горить              | Горить             | <b>Порушення температурного режиму</b><br>Зависока (наприклад, пряме сонячне світло) чи занижка (нижче 0 °С) температура акумулятора.<br><b>Дія</b><br>Вийміть акумулятор і помістіть його на зберігання при кімнатній температурі (близько 20 °С) на 1 день.  |



- D** Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- GB** Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article
- F** Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article
- I** Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- DK** Overensstemmelseserklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel
- S** Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- CZ** Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek
- SK** Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- NL** Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel
- E** Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- FIN** Standardinmukaisuus todistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle
- SLO** IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- H** Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkhez
- RO** Declarație de conformitate: Declaram conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul
- GR** Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία Εε και πρότυπα για τα προϊόντα
- P** Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo
- HR** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- BIH** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- RS** DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl
- TR** Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz
- RUS** Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- EE** Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- LV** Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm
- LT** Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminy's atitinka ES direktyvą ir standartus
- PL** Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego poniziej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU
- BG** Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия
- UKR** Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула
- MK** Izjava za soobraznost: Izjavујамо сообразност со регулативата и со нормите на ЕУ за артикли
- N** Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel
- IS** Samræmisýfirlýsing: Við útskúrdum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

### Akku-Winkelschleifer\* AXXIO 36/230 Q (Einhell)

- 2014/29/EU
- 2005/32/EC\_2009/125/EC
- (EU)2015/1188
- 2014/35/EU
- 2006/28/EC
- 2014/30/EU
- 2014/32/EU
- 2014/53/EU
- 2014/68/EU
- (EU)2016/426
- (EU)2016/425
- 2011/65/EU\_(EU)2015/863
- 2006/42/EC
- Annex IV  
Notified Body:  
Reg. No.:
- 2000/14/EC\_2005/88/EC
- Annex V
- Annex VI  
Noise: measured  $L_{WA}$  = dB (A); guaranteed  $L_{WA}$  = dB (A)  
P = kW; L/Q = cm  
Notified Body:
- 2012/46/EU\_(EU)2016/1628  
Emission No.:

Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-3; EN 55014-1; EN 55014-2

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 23.03.2022

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Nigel Yang/Product-Management

First CE: 21  
Art.-No.: 44.311.60 I.-No.: 21010  
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPRO28196  
Documents registrar: Georg Riedel  
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

\* GB Cordless Angle Grinder · F Meuleuse d'angle sans fil · I Smerigliatrice angolare a batteria · DK/N Akku-vinkelsliber · S Batteridrivnen vinkelslip · CZ Akumulátorová úhlová bruska · SK Akumulátorová úhlová bruska · NL Haakse accu-slijper · E Amoladora angular de batería · FIN Akkukäyttöinen kulmahiomakone · SLO Akumulatorski kotni brusilnik · H Akkus-sarokocsiszó · RO Polizor unghiular cu acumulator · GR Γωνιακό τριβείο μπαταρίας · P Frezabadora sem fio · HR/BIH Akumulatorska kutna brusilica · RS Akumulatorska ugona brusilica · PL Akumulatorowa szlifierka kątowna · TR Akülü açıç taşlama · RUS Угловая шлифовальная машина с аккумулятором · EE Aku-nurklilvija · LV Leņķa slīpmašīna ar akumulatoru · LT Akumulatorinis kampinis šlifuočlis · BG Аккумуляторен ъглов шлифовачик · UKR Акумуляторна кутова шліфмашина · MK Аголна брусилка на батерији

**Декларація про відповідність продукції вимогам  
Технічних регламентів**

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника (Декларант): ТОВ "ХАНС АЙНХЕЛЬ УКРАЇНА" (юридична адреса: Україна, 08135, Київська обл., Кисво-Святошинський район, село Чайки, вул. Чайки, 16), код за ЄДРПОУ 38275500 в особі уповноваженого представника Кузьмич М.Л. на підставі Довіреності від 18/02/2021 року.

підтверджує, що продукція торгової марки "EINHELL": Болгарки електричні акумуляторні та запасні частини до них моделей TE-AG \*\*, TC-AG \*\*, AXXIO \*\*,

де \* (зірочки) – літери та (або) цифри, які визначають параметри продукції, що не впливають на показники безпеки і електромагнітної сумісності

**код УКТ ЗЕД 8467**

виробництва компанії «Айнхель Джермані АГ», індекс 94405, 22, Візенвег, 94405 Ландау на Ізарі, Федеративна Республіка Німеччина; на підприємстві «Hansi Anhai Far East Ltd.», 77 Gloucester Road, 12/F, Fortis Bank Tower, Hong Kong, Китай;

**яка виготовляється серійно**

**відповідає вимогам Технічних регламентів:**

| Назва технічного регламенту   | Нормативні документи  |
|---|---|
| Технічний регламент безпеки машин   | ДСТУ EN 60745-2-3:2014 (EN 60745-2-3:2011/A12:2014, IDT). Зміна № 12:2016   |
| Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання  | ДСТУ EN 61000-3-2:2019 (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT),<br>ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT),<br>ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A1:2011, IDT),<br>ДСТУ EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT) |
| Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні | ДСТУ EN 50581:2014  |

Останні дві цифри року, в якому було нанесено маркування знаком відповідності вимогам Технічних регламентів: 21.

Декларація складена під цілковиту відповідальність декларанта.

Директор

М.П.

Кузьмич М.Л.

Зареєстровано «03» березня 2021 р.

Достовірність зазначеної інформації та дійсність реєстрації декларації про відповідність можна перевірити за телефоном +38 044 384 28 90