



TP-JS 18/135 Li BL




UKR Оригінальна інструкція з
експлуатації
Акумуляторний лобзик














Art.-Nr.: 43.212.60








I.-Nr.: 21011

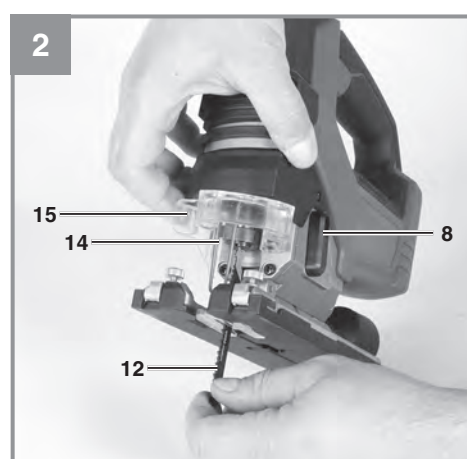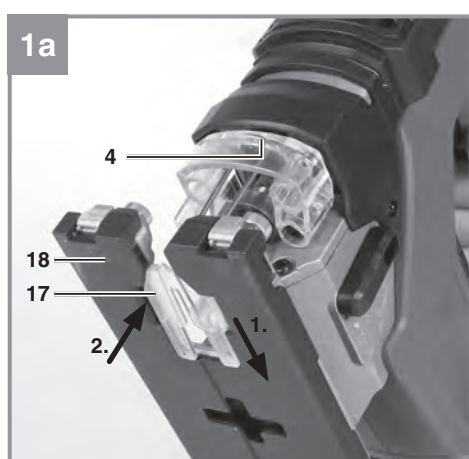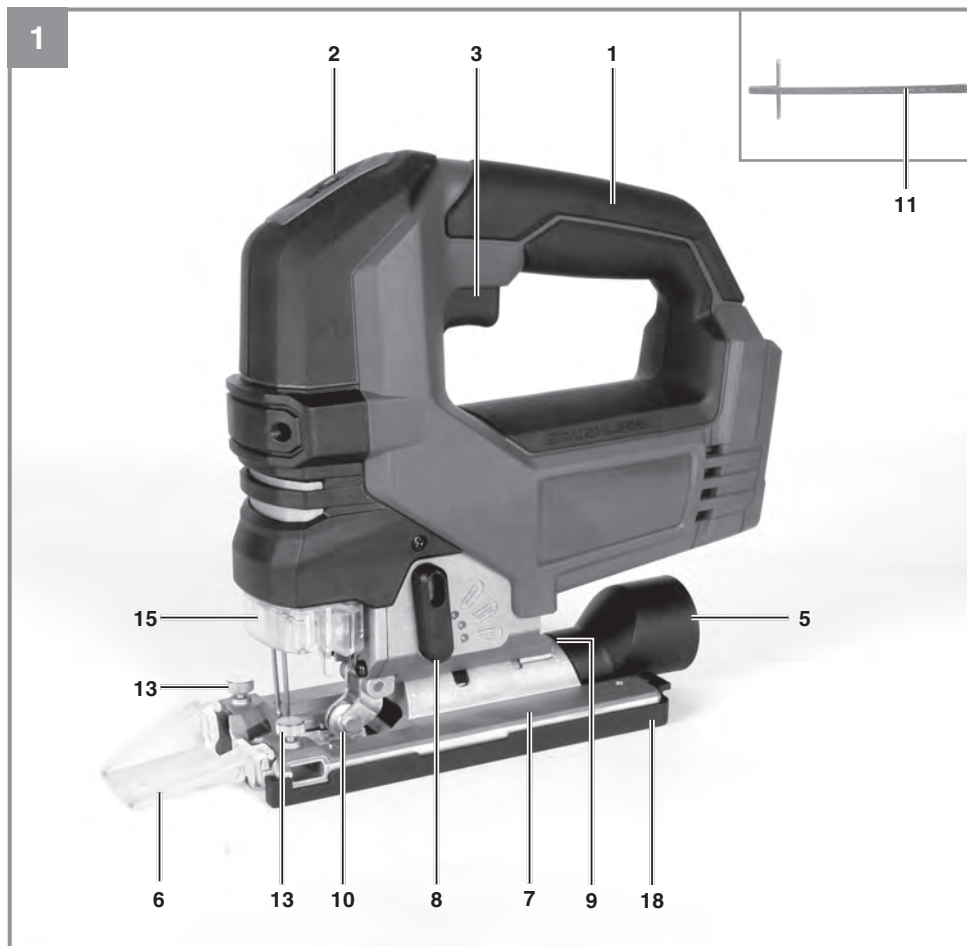

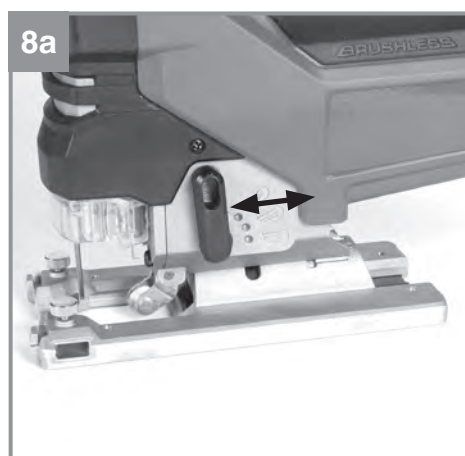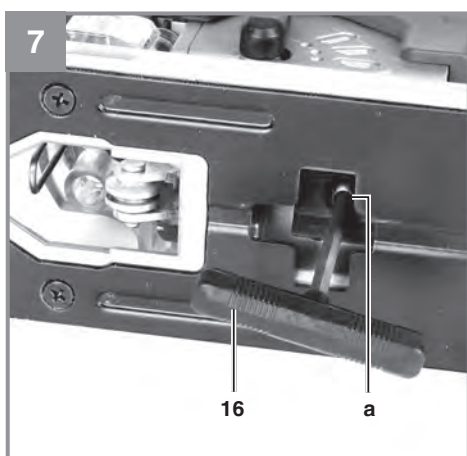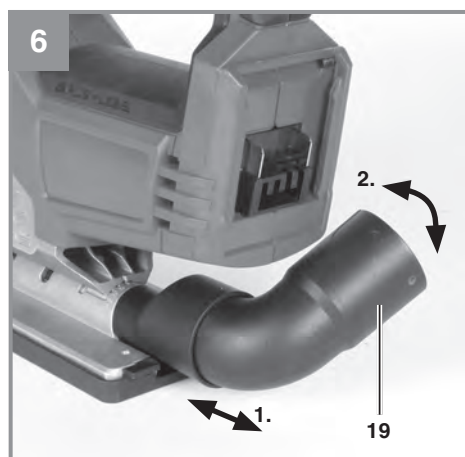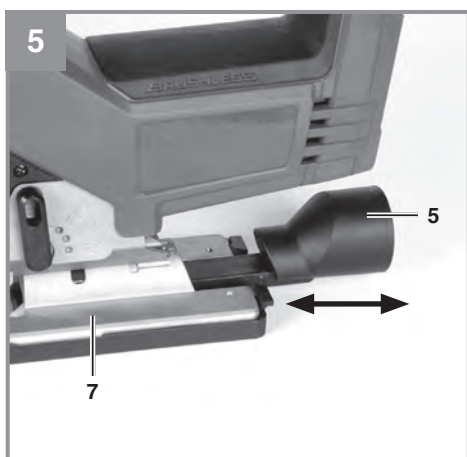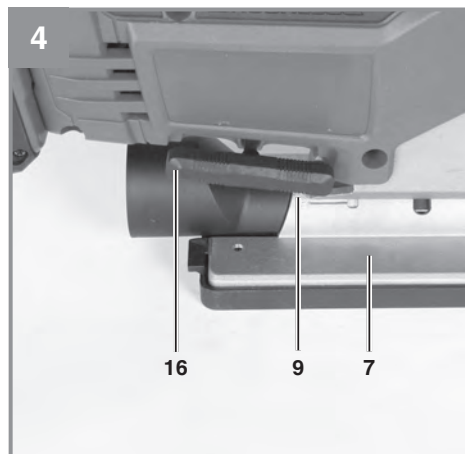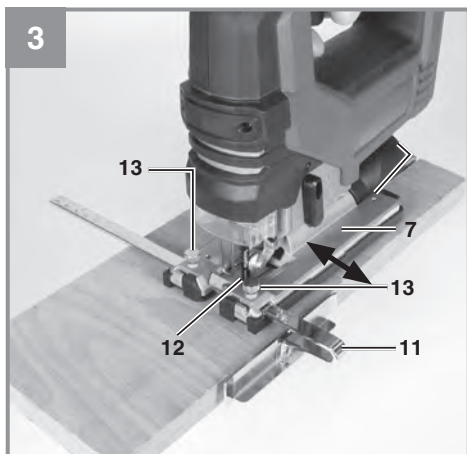

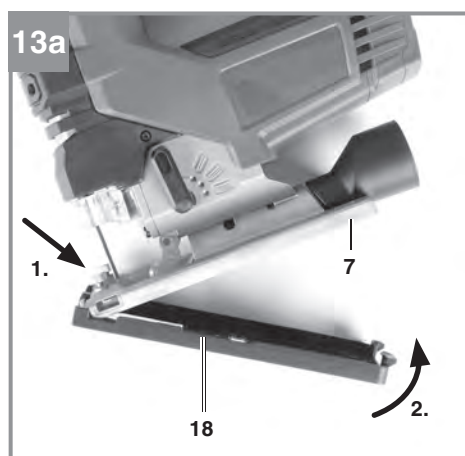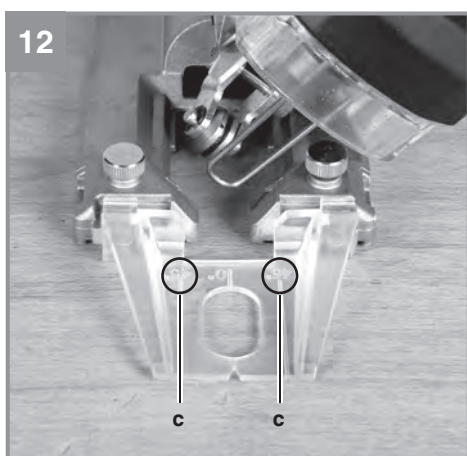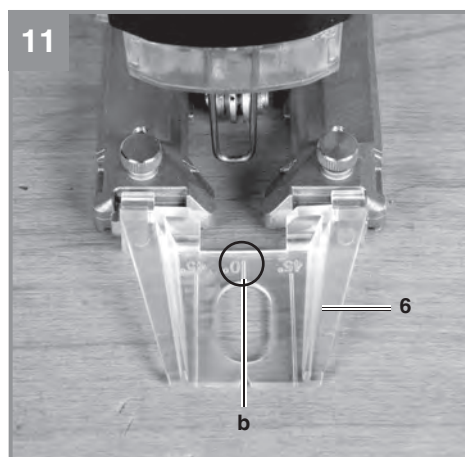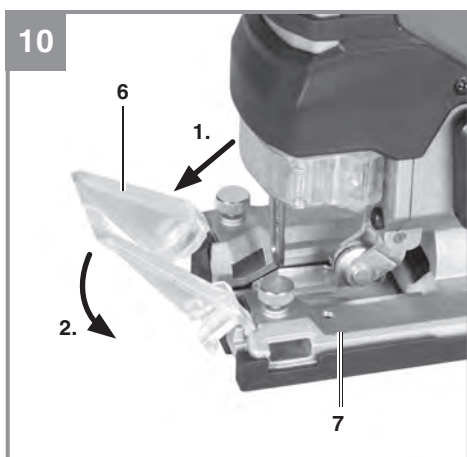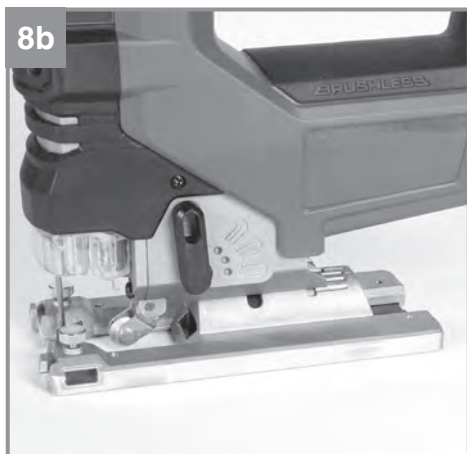

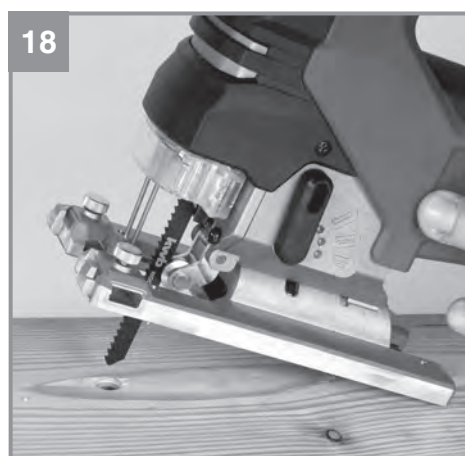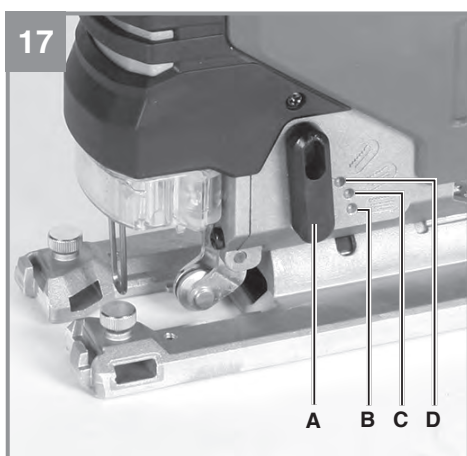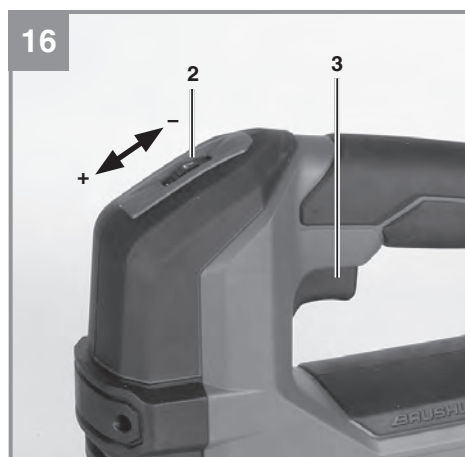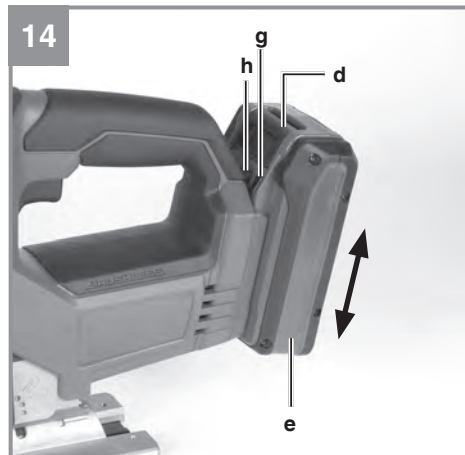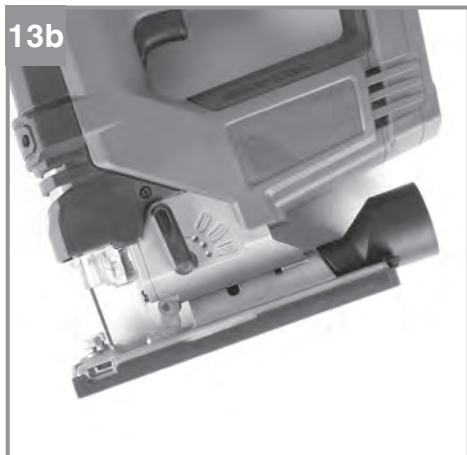



Небезпека!

При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженням. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація була у вас постійно під руками. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції і вказівок з техніки безпеки.

Пояснення символів (Мал. 20)

1. Прочитайте інструкцію з експлуатації.
2. **Увага! Захищайте органи слуху.** Шум може спричинити втрату слуху.
3. **Увага! Використовуйте маску, яка захищає від вдихання пилу.** Під час обробки деревини або інших матеріалів може утворюватись небезпечний для здоров'я пил. Матеріали, що містять азбест, обробляти заборонено!
4. **Увага! Одягайте захисні окуляри.** Іскри, що утворюються під час роботи, а також і частинки абразиву, стружка та пил можуть спричинити втрату зору.

1. Вказівки по техніці безпеки

Прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі та/або важкого травмування.

Зберігайте вказівки та інструкції з техніки безпеки на майбутнє.

2. Опис приладу і об'єм поставки**2.1 Опис приладу (Мал. 1,2,3)**

1. Рукоятка
2. Регулятор швидкості
3. Перемикач ВКЛ/ВИКЛ
4. LED лампа підсвітлення
5. Адаптер пиловідведення
6. Пластикова направляюча
7. Регульована підшва
8. Перемикач маятникового ходу
9. Шкала для підшви
10. Направляючий ролик
11. Паралельний упор
12. Пильне полотно
13. Фіксуючі гвинти паралельного упору

14. Тримач полотна
15. Захисний кожух
16. Шестигранний ключ
17. Захист від сколів
18. Знімний чохол
19. Кутовий адаптер пиловідведення

2.2 Об'єм поставки

Будь ласка, перевірте комплектність виробу відповідно до описаного об'єму поставки. Згенеруйте гарантійний талон за посиланням <https://service.einhell.ua/>, обов'язково зверніть увагу на інформацію про умови гарантії.

- Відкрийте опакуння та обережно дістаньте прилад.
- Зніміть пакувальний матеріал, а також запобіжні та захисні пристрої, використувані під час транспортування (якщо є).
- Перевірте комплектність поставки.
- Перевірте, чи немає пошкоджень на приладі та комплектуючих.
- Якщо можливо, зберігайте опакуння протягом всього гарантійного строку.

Небезпека!

Прилад та опакуння не є іграшками для дітей. Дітям заборонено гратись пластиковими торбинками, плівкою та дрібними деталями. Існує небезпека їх проковтування та небезпека задусення!

- Акумуляторний лобзик
- Паралельний упор
- Адаптер пиловідведення
- Пластикова направляюча
- Захист від сколів
- Шестигранний ключ
- Розділювач
- Знімний чохол

3. Використання за призначенням

Акумуляторний лобзик призначений для розпилювання деревини, металу, кольорових металів і пластику за допомогою відповідного полотна.

Пристрій слід використовувати тільки згідно з його призначенням. Жодне інше використання притрою, що виходить за вказані межі, не відповідає його призначенню. За несправності або травми будь-якого виду, які виникли внаслідок використання пристрою не за призначенням, відповідальність несе не виробник, а користувач/оператор.

4. Технічні параметри

Напруга живлення: 18 В DC
 Швидкість ходу: 0-3500 хв⁻¹
 Висота ходу: 26 мм
 Товщина полотна: 0.8-1.7 мм
 Глибина різку, дерево: 135 мм
 Глибина різку, пластик: 20 мм
 Глибина різку, залізо/алюміній: 10 мм
 Різ під кутом: до 45° (вліво і вправо)
 Вага: 2.2 кг

Важливо!

Пристрій поставляється без акумулятора і зарядного пристрою. Дозволяється використовувати тільки акумулятори і зарядні пристрої серії Power X-Change!

Літій-іонні акумулятори серії Power X-Change дозволено заряджати тільки зарядним пристроєм Power-X charger.

Небезпеки!

Шум і вібрації

Параметри шумів та вібрації визначені у відповідності з EN 62841.

L_{pA} рівень звукового тиску 90 дБ(А)
 K_{pA} похибка 5 дБ
 L_{WA} рівень звукової потужності 101 дБ(А)
 K_{WA} похибка 5 дБ

Носіть навушники. Вплив шуму може стати причиною втрати слуху.

Загальні параметри коливань визначені у відповідності з EN 62841.

Розпилювання ДСП

Величина емісії коливань $a_h = 4.6 \text{ м/с}^2$
 K похибка = 1.5 м/с²

Розпилювання листового металу

Величина емісії коливань $a_h = 5.4 \text{ м/с}^2$
 K похибка = 1.5 м/с²

Зазначена величина емісії коливань вимірювалась відповідно до стандартизованого процесу випробувань, вона може змінюватись в залежності від способу використання електро-інструмента, в окремих випадках її значення може бути більшим, ніж занотоване тут.

Заявлені рівні випромінювання вібрації та заявлені значення випромінювання шуму також можна використовувати для початкової оцінки впливу.

Зменшуйте вібрацію та утворення шуму до мінімального рівня.

- Використовуйте тільки бездоганно працюючий пристрій.
- Регулярно проводіть технічний догляд приладу та чистіть його.
- Пристосуйтеся до роботи пристрою.
- Не перевантажуйте пристрій.
- При необхідності віддавайте прилад на перевірку.
- Вимикайте пристрій, якщо не працює.

Увага!

Залишкові ризики

Навіть при належному використанні даного електроінструмента існують залишкові ризики. Слід рахуватись з наступними ризиками, обумовленими конструкцією та виконанням даного електроінструмента:

1. Ураження легень, якщо нехтувати належними масками-респіраторами.
2. Ураження органів слуху, якщо нехтувати належними засобами захисту слуху.
3. Шкода здоров'ю, обумовлена вібрацією кисті та руки за умови довготривалого використання інструмента або за умови неналежного використання та неналежного техобслуговування.

5. Перед початком роботи

Перед початком налаштувань завжди від'єднуйте акумулятор.

5.1 Захисний кожух (Мал. 1/поз. 15)

- Захисний кожух (15) захищає користувача від випадкового доторкання до пильного полотна (12), але все одно дозволяє мати гарний обзор зони різання.

5.2 Заміна полотна (Мал. 2/поз. 12)

Перед встановленням чи заміною полотна відключіть акумулятор від пристрою.

- Ви можете замінити чи встановити полотно без додаткових інструментів.
- Встановіть перемикач маятникового ходу (8) у положення D (Мал. 17).
- Зубці полотна дуже гострі!
- Потягніть захисний кожух (15) вперед (Мал. 2). В результаті вивільниться тримач полотна (14).
- Тепер до упору встановіть полотно (12) у тримач (14) і дайте захисному кожуху (15) повернутися на місце.
- Зубці полотна мають бути направлені вперед.
- Переконайтеся, що полотно (12) розташовано у направляючому ролику (10).
- Перевірте, щоб полотно (12) надійно трималось у тримачі (14).
- Щоб війняти полотно (12), знову потягніть захисний кожух (15) вперед.
- УВАГА!** При цьому пружинний механізм автоматично вивільнить полотно (12) з тримача (14). Щоб уникнути падіння полотна з тримача, міцно тримайте полотно!

5.3 Паралельний упор (Мал. 3/поз. 11)

- Паралельний упор (11) дозволяє вам робити паралельні різи.
- Послабте два гвинта паралельного упору (13) на підшві (7).
- Вставте упор (11) у направляючі на підшві (7). Паралельний упор (11) можна встановити зліва чи справа на лобзику.
- Напрямна смуга завжди повинна бути звернена донизу. Встановіть необхідну відстань за допомогою шкали на паралельному упорі (11) і затягніть гвинти (13).

Важливо!

Полотно (12) у цьому випадку функціонує як точка зчитування.

5.4 Підшва для кутових різів (Мал. 7-8)

- За допомогою ключу (16) послабте гвинти підшви на нижній її частині (7) (Мал. 7).
- Потягніть підшву (7) трохи назад. Тепер підшву можна нахилити на кут макс. 45° вліво чи вправо.
- Якщо підшву (7) знову перевести вперед, то робочий кут буде тільки 0°. Перемістіть підшву в потрібне положення і затягніть гвинт фіксації підшви.

Важливо! Під час різів під кутом треба знімати захист від сколів (17).

5.5 Адаптер пиловідведення (Мал. 5/поз. 5)

- За допомогою адаптера (5) для витяжки тирси під'єднайте лобзик до пилососа. Завдяки цьому забезпечується оптимальне відсмоктування пилу від заготовки. При цьому ви маєте такі переваги: ви оберігаєте не тільки прилад, а й своє власне здоров'я. Крім того, ваше робоче місце залишається чистим і безпечним.
- Пил, що утворюється рід час роботи, може бути небезпечним.
- Встановіть адаптер (5), як показано на Мал. 5. Адаптер (5) повинен зафіксуватися на підшві (7) зі звуком. Адаптер (5) не може бути використаним під час різів під кутом.
- За допомогою кутового адаптера (19) ви також можете відводити тирсу збоку лобзика.
- Для цього вставте кутовий адаптер (19) у адаптер пиловідведення (5) як показано на Мал. 6 і поверніть кутовий адаптер (19) у необхідне вам положення.
- Встановіть всмоктувальний шланг на отвір адаптера (5). Перевірте надійність з'єднання.

5.6 Направляюча (Мал. 10-12/поз. 6)

За допомогою направляючої (6) Ви можете виконати точні різні, дотримуючись ліній різання, позначених на заготовці. Встановіть напрямну на верхню частину підшви (7) і дайте їй зафіксуватися знизу, як показано на Мал. 10. Використовуйте позначку (b) для кута 0° (Мал. 11) і позначку (c) для кута 45° (Мал. 12). Зверніться до розділу 5.4 щодо інформації про налаштування кута.

Важливо! Виконуйте пробні різні на непотрібних шматках деревини.

Щоб зняти направляючу (6), просто натисніть її вниз.

5.7 Захист від сколів (Мал. 10/поз. 17)

Захист від сколів забезпечує, що заготовка, яку ви ріжете, не розколотися під час пиляння. Вставте його знизу у підшву як показано на Мал. 10.

Встановіть захист від сколів знизу підшви як показано на Мал. 11. Потім встановіть знімний чохол (18) для фіксації.

Примітка! Захист від сколів можна використовувати тільки для різів під 0° і має бути знятий для різів під кутом до 45°!

5.8 Знімний чохол (Мал. 13/поз. 18)

Підшва оснащена знімним чохлом (18). Це запобігає подрпинам на чутливих поверхнях. Щоб встановити чохол (18), зачепіть його спереду як показано на Мал. 13 і одягніть його на підшву до фіксації. Щоб зняти чохол, виконуйте у зворотньому порядку.

5.9 Зарядження акумуляторів (Мал. 14-15)

1. Зніміть акумулятор (g) з ручки, натиснувши на фіксуючу кнопку (f) вниз.
2. Вставте кабель живлення (h) зарядного пристрою у розетку. Зелений LED сигнал почне блимати.
3. Вставте акумулятор у зарядний пристрій.

У розділі "Індикатор зарядного пристрою" ви знайдете таблицю з поясненнями LED індикації зарядного пристрою.

Якщо акумулятор не заряджається, перевірте:

- Чи є напруга у розетці
- Чи правильно вставлений акумулятор у зарядний пристрій

Якщо акумулятор все ще не заряджається, зверніться до Сервісного Центру.

При пересилці чи утилізації акумуляторів, запакуйте кожен з них у окремий пластиковий пакет для того, щоб запобігти короткому замиканню і пожежі.

Для довгосторкової роботи акумулятора треба забезпечити своєчасне їх зарядження. Якщо ви помітили, що потужність пристрою падає, Вам потрібно зарядити акумулятор. Ніколи повністю не розряджайте акумулятор, це може призвести до його пошкодження.

5.10 Індикатор заряду акумулятора (Мал. 14 / поз. h)

Натисніть на кнопку індикатора заряду (g). Індикатор заряду (h) покаже статус заряду акумулятора за допомогою 3 LED вогників.

Світяться всі 3 LED:

Акумулятор повністю заряджений.

Світяться 2 чи 1 LED:

Акумулятор має достатній рівень заряду.

1 LED блимає:

Акумулятор розряджений, зарядіть акумулятор.

Всі LED блимають:

Температура акумулятора занадто низька чи висока. Вийміть акумулятор з обладнання, залиште при кімнатній температурі на одну добу. Якщо несправність повторюється, це означає, що акумуляторна батарея зазнала повного розряду та несправна. Вийміть акумулятор з обладнання. Ніколи не використовуйте та не заряджайте несправний акумулятор.

6. Експлуатація

6.1 Включення/Виключення (Мал. 16/поз. 3)

Включення:

Натисніть перемикач ВКЛ/ВИКЛ (3).

Виключення:

Відпустіть перемикач ВКЛ/ВИКЛ (3).

6.2 Регулювання швидкості (Мал. 16/поз. 2)

Ви можете попередньо вибрати необхідну швидкість за допомогою селектора швидкості (2). Обертання регулятора (2) у напрямку PLUS збільшить швидкість, а обертання регулятора (2) у напрямку MINUS зменшить швидкість руху полотна. Відповідна швидкість ходу залежить від матеріалу, який ви хочете розрізати, та умов роботи.

Також застосовуються загальні правила швидкості різання металу.

Ви можете використовувати більш високу швидкість для тонких пильних полотен, нижчі швидкості потрібні для грубих пильних полотен.

6.3 Настроювання маятникового ходу (Мал. 14/поз. 8)

За допомогою перемикача (8) можна регулювати силу маятникового руху полотна (12) пилки лобзика під час ходу полотна.

В залежності від оброблюваної заготовки можна регулювати швидкість різання, потужність різання та малюнок різі.

Встановіть перемикач (8) маятникового ходу в одну із наступних позицій:

Позиція А = без маятникового ходу

Матеріал: Гума, кераміка, алюміній, сталь

Примітка: Для тонких і чистих кромek різі, тонких матеріалів (наприклад, листовий метал) і твердих матеріалів.

Позиція В = малий маятниковий ход

Матеріал: Пластик, деревина, алюміній

Примітка: Для твердих матеріалів.

Позиція С = середній маятниковий ход

Матеріал: Дерево

Позиція D = великий маятниковий ход

Матеріал: Дерево

Примітка: Для м'яких матеріалів і пиляння уздовж волокон

Найкраща комбінація настроювання числа обертів та маятникових ходів залежить від оброблюваного матеріалу.

Рекомендуємо постійно визначати ідеальне настроювання шляхом пробного різання бракованих деталей.

6.4 Виконання різів

Важливо!

Для точних, прямих і довгих розпилів ми рекомендуємо використовувати пиляльне полотно товщиною не менше 1,5 мм.

Попередження!

- Переконайтесь, що перемикач (3) не натиснутий. Тільки після цього вставте акумулятор у пристрій.
- Вмикайте лобзик лише з вставленим в нього пильним полотном.
- Використовуйте тільки бездоганні пильні полотна. негайно замінійте тупі, зігнуті або тріснулі полотна.
- Розташуйте підшву пилки рівно на заготовці, яку ви хочете розпиляти. Увімкніть лобзик.
- Нехай полотно пилки електролобзика працює вхолосту до тих пір, поки воно не досягне повної швидкості. Після цього слід повільно вести полотно пилки електролобзика вздовж лінії різі. При цьому злегка натискайте на полотно пилки лобзика.
- При різанні металу лінію різі треба змащувати відповідною охолоджувальною рідиною.

6.5 Випилювання секторів (Мал. 18)

Всередині сектора, який потрібно випиляти, просвердліть отвір діаметром 10 мм. Вставте полотно пилки електролобзика в цей отвір і починайте випилювати необхідний сектор.

6.6 Паралельні різі (Мал. 19)

- Змонтуйте паралельний упор і налаштуйте як вам треба (див. розділ 5.3).
- Виконайте інструкції розділу 6.4.
- Ріжте як показано на Мал. 19.

6.7 Різання під кутом (Мал. 12)

- Встановіть кут підшви (див. розділ 5.4).
- Виконайте інструкції розділу 6.4.
- Ріжте як показано на Мал. 19.

6.7 LED лампа (Мал. 1/поз. 4)

LED лампа (4) може бути використана при недостатньому освітленні для додаткового освітлення робочої зони. LED лампа (4) включається автоматично при натисканні перемикача ВКЛ/ВИКЛ (3).

7. Чистка, обслуговування і замовлення запчастин

Небезпека!

Від'єднайте акумулятор від пристрою.

7.1 Чистка

- Захисні пристосування, шліци для доступу повітря і корпус двигуна мають бути максимально чистими. Прилад протирайте чистою ганчіркою чи продувайте стисненим повітрям з невеликим тиском.
- Рекомендуємо чистити прилад зразу ж після кожного використання.
- Регулярно протирайте прилад вологою ганчіркою з невеликою кількістю мила. Не використовуйте очищуючі засоби чи розчинники; вони можуть пошкодити пластикові частини приладу. Слідкуйте за тим, щоб в середину приладу не потрапила вода.

7.2 Обслуговування

В середині приладу частини, що потребують технічного обслуговування, відсутні.

7.3 Замовлення запчастин:

Для замовлення запчастин вкажіть наступне:

- Тип і модель пристрою
- Артикульний номер пристрою
- Ідентифікаційний номер пристрою
- Артикульний номер запчастини

Актуальні ціни та інформацію Ви можете знайти на веб-сторінці www.einhell-service.com. Замовлення запчастин Ви можете зробити у відповідному розділі на сайті www.einhell.ua.

8. Утилізація і переробка

Прилад знаходиться в опакунні, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. Це опакуння є сировиною, яка придатна для вторинного використання або для утилізації. Прилад та комплектуючі до нього виготовлено з різних матеріалів, наприклад, з металів та пластмаси. Прилади, які вийшли з ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід здати у відповідний пункт прийому, щоб його було утилізовано належним чином. Якщо місцезнаходження таких пунктів прийому невідомо, слід звернутись до місцевої адміністрації.

9. Зберігання

Зберігайте прилад та комплектуючі в недоступному для дітей темному та сухому приміщенні без мінусових температур. Оптимальна температура зберігання - від 5 до 30 °C. Зберігайте електроінструмент в оригінальному опакунні.

10. Індикатори зарядного пристрою

Стан індикатора		Значення і дії
Червоний світлодіод	Зелений світлодіод	
Не горить	Блимає	Готовність до експлуатації Зарядний пристрій підключений до мережі живлення і готове до експлуатації, акумулятор не в зарядному пристрої.
Горить	Не горить	Зарядження Зарядний пристрій заряджає акумулятор в режимі швидкої зарядки. Інформацію о тривалості зарядки можна знайти безпосередньо на зарядному пристрої. Вказівка! В залежності від фактичного стану заряду акумулятора фактичний час зарядки може трохи відрізнятись від зазначених значень.
Не горить	Горить	Акумулятор заряджений і готовий до використання. Після цього активується режим дбайливої зарядки до повного зарядження акумулятора. Для цього залиште акумулятор в зарядному пристрої на 15 хвилин довше вказаного часу. Дія Вийміть акумулятор з зарядного пристрою. Від'єднайте зарядний пристрій від мережі живлення.
Блимає	Не горить	Дбайлива зарядка Зарядний пристрій в режимі дбайливої зарядки. З метою забезпечення безпеки, акумулятор заряджається повільніше, а для зарядки необхідно більше часу. Це може бети спричинено деякими причинами: - Акумулятор довгий час не заряджався. - температура акумулятора поза оптимального діапазону. Дія Дочекайтесь завершення процесу зарядки, незважаючи на це, акумулятор може продовжувати заряджатись.
Блимає	Блимає	Несправність Зарядка неможлива. Акумулятор пошкоджений. Дія Заборонено заряджати несправний акумулятор. Вийміть акумулятор з зарядного пристрою.
Горить	Горить	Порушення температурного режиму Зависока (наприклад, пряме сонячне світло) чи занижка (нижче 0 °C) температура акумулятора. Дія Вийміть акумулятор і помістіть його на зберігання при кімнатній температурі (близько 20 °C) на 1 день.



D Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
GB Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article
F Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article
I Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
DK Overensstemmelseserklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel
S Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
CZ Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek
SK Vyhlasenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
NL Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel
E Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
FIN Standardinmukaissuostodistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttävät tuotteelle
SLO IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
H Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkhez
RO Declarație de conformitate: Declaram conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul
GR Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία Εε και πρότυπα για τα προϊόντα
P Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo

HR IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
BIH IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
RS DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl
TR Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz
RUS Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
EE Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
LV Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm
LT Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminy's atitinka ES direktyvą ir standartus
PL Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU
BG Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия
UKR Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула
MK Izjava za saobraznost: Izjavујамо saobraznost sa regulativata i sa normite na EU za artikli
N Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel
IS Samræmisýfirlýsing: Við útskurðum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

Akku-Stichsäge* TP-JS 18/135 Li BL (Einhell)

- | | |
|---|--|
| ☐ 2014/29/EU | ☒ 2006/42/EC |
| ☐ 2005/32/EC_2009/125/EC | ☐ Annex IV
Notified Body:
Reg. No.: |
| ☐ (EU)2015/1188 | |
| ☐ 2014/35/EU | ☐ 2000/14/EC_2005/88/EC |
| ☐ 2006/28/EC | ☐ Annex V |
| ☒ 2014/30/EU | ☐ Annex VI
Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
P = kW; L/O = cm
Notified Body: |
| ☐ 2014/32/EU | |
| ☐ 2014/53/EU | ☐ 2012/46/EU_(EU)2016/1628
Emission No.: |
| ☐ 2014/68/EU | |
| ☐ (EU)2016/426
Notified Body: | |
| ☐ (EU)2016/425 | |
| ☒ 2011/65/EU_(EU)2015/863 | |

Standard references: EN 62841-1; EN 62841-2-11; EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-2

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 06.06.2023

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Nigel Yang/Product-Management

First CE: 2022
Art.-No.: 43.212.60 I.-No.: 21011
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR022195
Documents registrar: Egginger Christoph
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

* GB Cordless Jigsaw · F Scie sauteuse sans fil · I Seghetto alternativo a batteria · DK/N Akku-stiksav · S Batteridrivnen sticksåg · CZ Akumulátorová přímoháná pila · SK Akumulátorová priamočiara pila · NL Accu-decoupeerzaag · E Sierra de vaivén de batería · FIN Akkukäyttöinen pistosaha · SLO Akumulatorska žaga luknjarica · H Akkus-Szürfűrész · RO Ferăstrău pendular cu acumulator · GR Σέγα υαρόό με μπαταρία · P Serra tico-tico sem fio · HR/BIH Akumulatorska ubodna pila · RS Akumulatorska ubodna testera · PL Wyrzynarka akumulatowa · TR Akülü dekupa testere · RUS Пилоножовка с аккумулятором · EE Aku-tikksaag · LV Figūžāģis ar akumulatoru · LT Akumulatorinis siaurapjūklis · BG Аккумуляторен трион с тясна лента · UKR Аккумуляторна прорізна ножовка · MK Убодна пила на батерији

Декларація про відповідність продукції вимогам Технічних регламентів

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника (Декларант): ТОВ "ХАНС АЙНХЕЛЬ УКРАЇНА" (юридична адреса: Україна, 08130, Київ, обл., Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд.2В), код за ЄДРПОУ 38275500 в особі уповноваженого представника Кузьмич М.Л. на підставі Довіреності від 08/03/2023 року

підтверджує, що продукція торгової марки "EINHELL": Лобзики акумуляторні електричні та запасні частини до них моделей TP-JS 18/135 Li BL та TP-JST 18/135 Li BL

код УКТ ЗЕД 8467

виробництва компанії «Айнхель Джермані АГ», індекс 94405, 22, Візенвег, 94405 Ландау на Ізарі, Федеративна Республіка Німеччина; на підприємстві «Hansi Anhui Far East Ltd.», 77 Gloucester Road, 12/F, Fortis Bank Tower, Hong Kong, Китай;

яка виготовляється серійно

відповідає вимогам Технічних регламентів:

Назва технічного регламенту	Нормативні документи
Технічний регламент безпеки машин	ДСТУ EN 60745-2-11:2014 (EN 60745-2-11:2010, IDT)
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання	ДСТУ EN 61000-3-2:2019 (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT), ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A1:2011, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT)
Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні	ДСТУ EN 50581:2014

Останні дві цифри року, в якому було нанесено маркування знаком відповідності вимогам Технічних регламентів: 24.

Декларація складена під цілковиту відповідальність декларанта.

Директор



Кузьмич М.Л.

Зареєстровано «11» січня 2024 р.

Достовірність зазначеної інформації та дійсність реєстрації декларації про відповідність можна перевірити за телефоном +38 044 384 28 90